
خطوات تركيب قضيب التجميع لحفرة التأريض

المساقط ليست بمقياس رسم

300 × 50 × 5 · 4 × Ø12 · PE 3030: 238 × 30 × 5 · 4 × Ø10


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. وضع قضيب التجميع

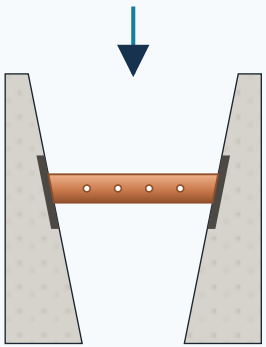


ضع قضيب التجميع قائمًا في مجاري الحفرة حتى يستقر بثبات.

2. توصيل الموصل بقضيب التأريض

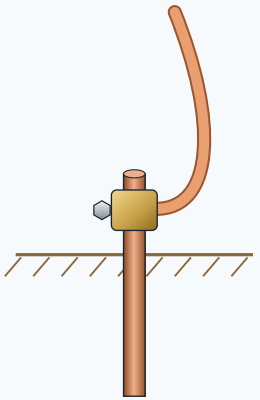


صِل موصل قضيب التأريض بقضيب التأريض بمشبك أو باللحام الحراري؛ والموصل من النحاس العاري.

3. طرف الكابل على الموصل

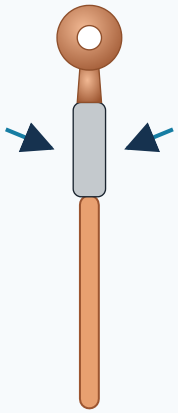


اكبس طرف كابل يناسب مقاس الموصل والمسمار على طرف الموصل بأداة مناسبة.

4. تنظيف سطح التلامس

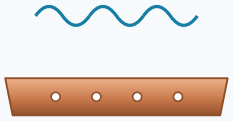


نظّف سطح قضيب تجميع التأريض وقاعدة طرف الكابل بمذيب وجفّفهما، ولا تكشط طبقة القصدير في القضيب المقصدر.

5. تركيب المسمار

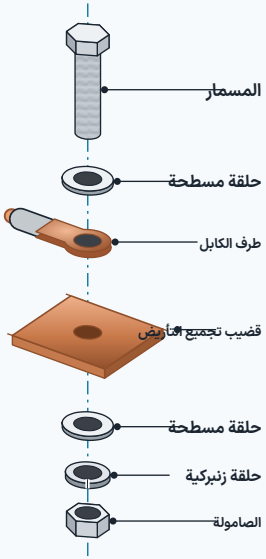


ركّب المسمار والحلقة المسطحة وطرف الكابل وقضيب التجميع والحلقة المسطحة والحلقة الزنبركية والصامولة بهذا الترتيب؛ طرف كابل واحد على كل فتحة، وموصل قضيب التأريض على

6. الربط

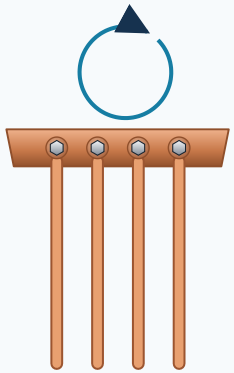

اربط المسامير وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

7. القياس

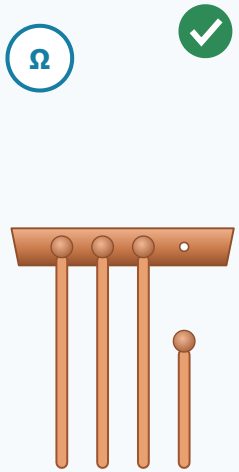

افتح طرف كابل موصل قضيب التأريض (الفتحة الطرفية)، وقِس المقاومة وسجّلها، ثم أعد ربط الوصلة.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852