
خطوات تركيب قضيب التأريض المجلفن

ثماني خطوات من تحديد الموقع حتى تسجيل القياس

GALVANIZED STEEL EARTH ROD · GVER · HOT-DIP 50–70 µm · Ø16 · Ø20


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1 حدّد الموقع

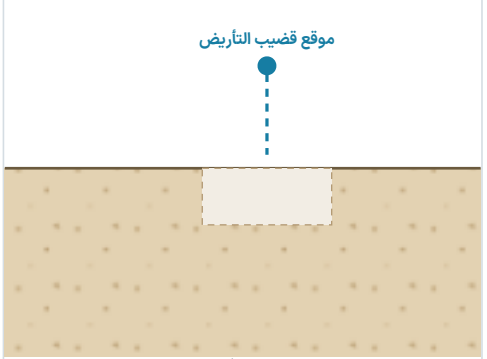


قِس المقاومة النوعية للتربة، وحدّد مسارات التمديدات تحت الأرض، واحفر موضع حفرة التأريض.

2 ضع الغطاء

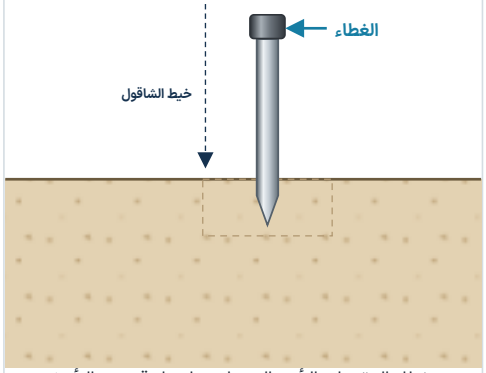


ضع غطاء الدق على الرأس المسطح، واجعل قضيب التأريض رأسيًا بطرفه المدبب إلى الأسفل مستعينًا بخيط الشاقول.

3 اطرق

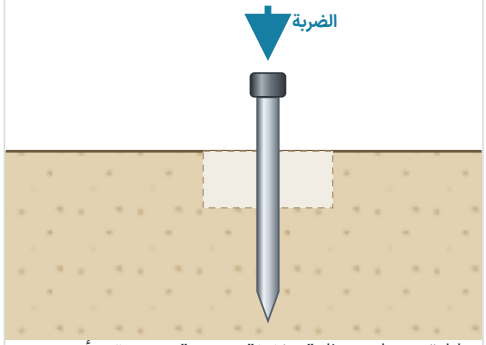


اطرق بضربات منتظمة وخفيفة ومحورية حتى يبقى رأس قضيب التأريض داخل الحفرة وأعلى من أرضيتها بما لا يقل عن 20 سنتيمترًا.

4 رمّم الطلاء

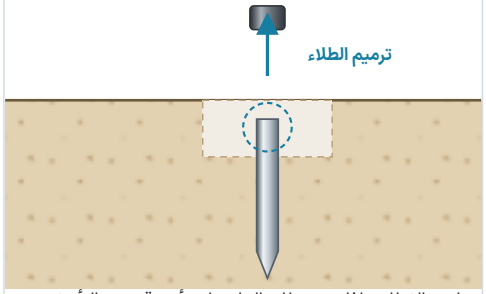


انزع الغطاء؛ وإذا تضرر طلاء الزنك على رأس قضيب التأريض فرمّمه بطلاء غني بالزنك.

5 قِس

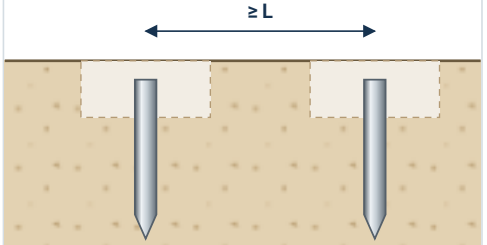


قِس المقاومة؛ وإن لم تكن كافية فادقّ قضيب تأريض آخر على مسافة لا تقل عن الطول L.

6 مدّ الموصل المدفون

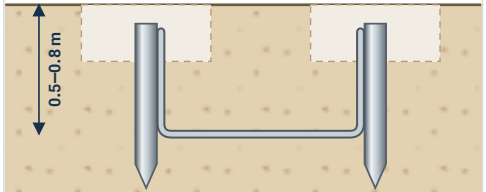


اربط قضبان التأريض بشريط أو سلك مستدير من الفولاذ المجلفن على عمق 50 إلى 80 سنتيمترًا.

7 ركّب المشبك

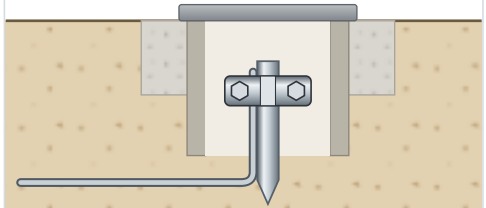

داخل الحفرة، ثبّت الموصل المجلفن على رأس قضيب التأريض بمشبك U مجلفن أو بمشبك الشريط.

8 الحفرة والخرسانة، والتسجيل

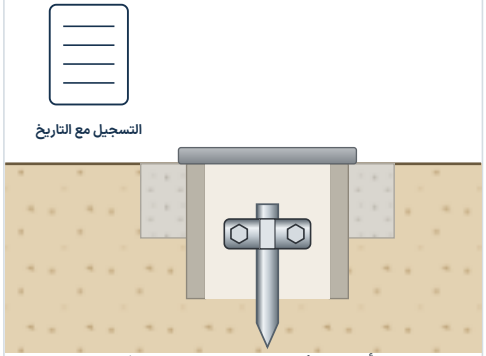

ضع حفرة التأريض، وصُبّ الخرسانة حولها، وسجّل القيمة المقيسة مع التاريخ.

الأشكال توضيحية وليست بمقياس رسم.

كروب كالوت
KALOT GROUP

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تاكيد الابعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.